


Änderung der Reglerfeder bei A 22 bis Schlepper 14275 A 24 bis Schlepper 765

Fa. Senger
Ersatzteile für Allgaier und
Porsche-Diesel
Ludwig-Erhard-Str. 4
67246 Dirmstein
www.senger-traktorteile.de


Neue Schraubenfeder (1421) zum Reglergewicht

Als Folge eines Bruches der beiden Schraubenfedern (1409) am Reglergewicht können Kurbelwellen- und Steuerwellenrad (Nockenwellenrad 1404) beschädigt werden. Vorbeugend werden diese Federn durch die Schraubenfeder 1421 ersetzt, die auf der Reglerstange 1418 gelagert ist. Hierbei muss die Führungsbüchse 1402 (in Fahrtrichtung links) von 15 mm auf 5 mm verkürzt werden. Der richtige Einbau ist aus folgender Skizze ersichtlich.

Alte Ausführung

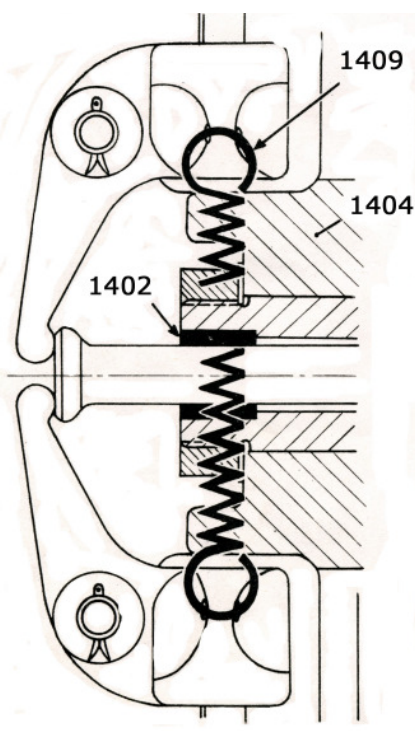

Neue Ausführung

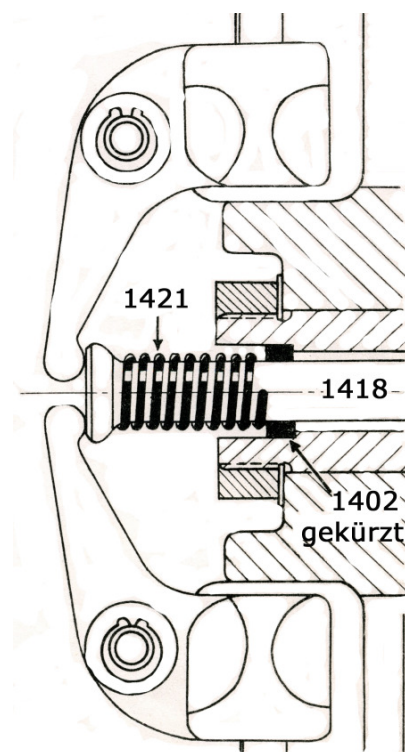

Ab Schlepper A 22 Nr. 14276 und A 24 Nr. 766 ist ein Kürzen der Führungsbüchse nicht mehr notwendig, da die Nockenwelle aufgebohrt ist.

Diese Information gab die Allgaier Werke GmbH heraus, nachdem bei mehreren Traktoren die Reglerfedern gebrochen sind und den Motor beschädigt haben. Wenn Sie nicht genau wissen, ob in ihrem Motor die Änderung bereits ausgeführt ist, empfehlen wir dringend dieses zu kontrollieren, da neue Nockenwellenräder selten sind.